VT-67 笔式数据采集器



扬州新力振动仪器有限公司 0514-89887512

目 录

1,	产品简介、主要性能、技术指标、仪表组成3
2,	按键定义4
3,	操作说明、注意事项、重新标定5
4、	全套包括、机器振动分级表6
5,	数采器软件使用说明
	安装"驱动"7
	安装"计算机软件"8
	软件"基本设置" 9
	"数据回收""数据回显"10
	"频谱波形分析""历史数据分析"······11

一、简介

VT-67 笔式数采器,外观小巧,共有三个功能键; K; S; M; 可以选择四种振动测量参数,可进行振动测量、存储,回放等功能,使用简便实用,可以连接计算机,回放存储的数据及波形进行趋势分析和波形分析等,在测量现场数采器可以翻看 50 个存储点的任意一点的振值。适用于机械设备的烈度诊断及故障分析(附合 ISO2372 及 G/B2954 标准)因此该仪器被广泛用于机械械制造、电力、化工、等领域,是企业设备管理的好助手。

二. 主要性能

- 1. 采用内置或外置加速度传感器,可测量振动的高频加速度,加速度,速度、位移;
- 2、大存储容量;可存储 50 个测点的数据和波形,并可对波形进行频谱分析,每个测点的数据包括:高频加速度,加速度,速度,位移,等数值。每个测点的波形为 1024 点波形。
- 3、有电量指示功能,有自动关机功能,数据永久保存。
- 4、有 USB 数据通讯接口,可方便地实现与计算机的通讯。
- 5、配有专用计算机分析软件,实现数据管理,趋势分析和波形分析,及1600线分辨率的频谱。
- 6、界面友好,操作简单,使用方便。

三、技术指标:

配接传感器:剪切式压电传感器

频率范围: 高频加速度: 1000-5000Hz; 加速度: 1Hz-1000Hz

速度: 1Hz-1000Hz; 位移: 1Hz-500Hz

测量范围: 高频加速度: (H) (单峰值): 0.1—199.9m/s²

加速度: (A) (单峰值): 0.1—199.9 m/s²

速度: (V) (真有效值): 0.1—199.9 mm/s

位移: (D) (峰-峰值): 1-1999um

精度: (±4%±2个字)

通道: 1

应用: 现场测量; 波形分析; 频率分辨率 1600 线

工作温度: -20─50℃, 相对湿度<85%


尺寸: 150×25×20

四、仪表组成和面板开关、接头功能:





传感器内置式

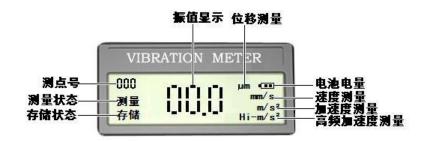

五. 按键定义:

数采器共有三个功能键: S:K:M

1、K键为: 仪器开关键,按一次开机; 显示如图



按住5秒后关机;2分钟无操作自动关机

2、S 键为参数选择键,在测量状态时按下 S 键可在测量参数 H (高频加速度)、A (加速度)、 V (速度)、 D (位移)之间切换 (图中所框位置)。所选参数会不停闪烁,按住 M 键即可测量所需数据。 如图所示:




3、S、M 两键组合可在测量和存储状态之间切换。如图示:





4、在存储状态下,按 S 键选中测点序号,如图所示的测点框会不停闪烁,此时按 K 键一次测点数加 1,按 M 键一次测点数减 1。

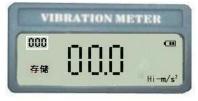



5、M 键为测量键

在测量状态时,按"M"键,测量振值,抬起自动保持测量数据

在存储状态时,按"M"键,测量振值,抬起自动存储数据,测点自动加1。

六、操作说明:

(一)、测振表功能(测量状态):

按 S 键在 H(高频加速度)、A(加速度)、S(速度)、D(位移)选择所需测量参数后,按住 M 键测振表实时显示测量值,放开 M 键后数据显示保持 30 秒但不存储。

- (二)、数采器功能(存储状态):
 - 1、用户首先用计算机对 VT-67 数采器进行必要的参数设置,其中包括:测点名称,输入方式、采样频率等。设置完成后在现场测量过程中,所设置的参数不可更改。
 - 2、如果没有对数采器进行设置,可用 S 参数键,临时选择存储的测量参数(H、A、V、D、)及测点。
 - 3、在测量过程中,按住 M 键,数采器可以实时显示测量值,放开 M 键后数据显示保持并存储。
 - 4、测试完成后,将S键设在"测点"位置,按K键可看下一点数据,按M键可看上一点数据。
 - 5、在数采器功能时光标所在位置为存储波形的参数 如:光标在 mm/s 处 此时测量显示值为速度值,并且(高频加速度、加速度、速度及位 移)等数值都将被采集存储到 VT-67 仪表中,但只存储一个**速度波形**。
 - 6、"S""M"两键组合可定义:测量(测振表);存储(数采器)功能。如当按住"S"键的同时再按一次"M"键时液晶光标可在:测量;存储;之间变换,以此确定仪表的工作方式即:测量(测振表);存储(数采器)。

例:工作过程:

按仪器开关键 "K"键仪器开始显示运行,这时仪器首先显示的工作状态为测振表功能,如图 1: 此时按 "S"键可根据需要选择测量参数,并能读取振值(但不能存储)。



图1

同时按下"S""M"键后仪器进入数采器初始状态**如图 2**: 此时的状态为:数采器,"0"号测点,选择存储测量参数为**速度**;如果不需要改变参数的话,可**按住"M"键**,数采器进入时时显示测量状态。**放开"M"键**后数据显示保持并存储选择的测量振值,(用户可根据需要由计算机在软件功能上设置)存储完毕后,测点将自动加 1,测点号由(000)变为(001)进行下一个循环状态,(**如图 3)**;如果继续测量可再一次按住"**M**"键进行测量,否则按住"**K**"键 5 秒后关机





七、注意事项:

- 1、此仪表应避免强烈冲击,高温和浸水
- **2、CR**2032 锂电池,四块并联供电,有过充电;放电保护,可充 500 次以上,数采器与计算机连接时可完成充电功能。(一般情况下,不可将电池取出)

八、重新标定:

- 1、当传感器使用超出一年时,请重新标定测振表,以保证其测量精度。
- 2、测试条件: 室温: 20℃±5℃; 相对湿度: <80%

九、全套包括:

外置式: VT-67 数据采集器一块; 磁座一个; 剪切式压电加速度计一只; 传感器专用连接电缆一条; USB 数据传输线一条; 光盘一张; 使用说明书、合格证、保修单各一张,包装箱一个。

内置式: VT-67 数据采集器一块; 探针两根(一长一短); USB 数据传输线一条; 光盘一张; 使用说明书、合格证、保修单各一张, 包装箱一个。

振动烈度 (mm/s)	I类	II类	III类	IV类		
0.28				好		
0.45	好	好				
0.71		好	好			
1.12	满意					
1.8	1	满意				
2.8	不满意		满意			
4.5		不满意		满意		
7.1		11個局	不满意	州尼		
11.2			11個局	不满意		
18	不允许	不允许		11個思		
28		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	不允许	不允许		
45				71.70.61		

注 1: Ⅰ 类为小型电机(小于 15Kw 的电动机); Ⅱ 类为中型机器(15Kw~75Kw 的电动机); Ⅲ类为大型原动机(硬基础); Ⅳ类为大型原动机(弹性基础)。

注 2: 测量速度有效值 (RMS) 应在轴承壳的三个正交方向上。

十、VT-67 数据采集器软件使用说明

(一)、安装驱动:

1、将软件"光盘"装入光驱,打开"数采器驱动"文件夹,单击 setup.exe,出现下面的界面,点击 install,



2、当出现下面界面后表示驱动安装成功。



(二)、安装计算机软件:

1、将软件"光盘"装入光驱,单击"计算机软件"文件夹下的 setup.exe 出现安装界面后,点击"下一步"按钮。.



2、直到出现以下界面后,表示安装成功,点击"完成"按钮



(三)、操作界面:

1、安装完成,单击 "VT-67 1.0"操作软件,进入主画面 (如图 1 所示) 单击任意 一个按扭可进入相应功能。

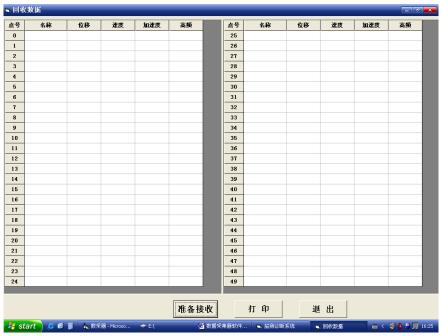


图 1

2、基本设置:单击 "基本设置"按扭进入设置画面,(如图 2),根据实际情况设置"测点名称"、"采样频率"和"输入方式","测点名称"根据现场情况自行设定;"输入方式"分为五种,"H(高频加速度)""A(加速度)""V(速度)""D(位移)""无",如果不确定哪种输入方式则可以选择"无","采样频率"应该根据现场需要选择合适的频率范围。当设置完成后,单击"保存"可以保存当前的设置,单击"保存并传输"按扭可以将当前的设置参数传输给数采器。

根据现场情况自行设定											
// // // // // // // // // // // // //	表来器被置	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
\longrightarrow	名称	⋝ ₹	无	无	无	无	无	无	无	无	无
分为: H、A、V、	输入方式										
D、无五种输入	采样频率	2K	2K	2K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K
_	点号	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
方式		无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	输入方式	<u> </u>									
分为: 100、200、	采样频率	100Hz	200Hz	500Hz	1K	2K	5K	5K	5K	5K	5K
500 1K 2K	点号	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
5K、 (Hz)	名称	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	采样频率	3K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K
	点号	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	名称	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	输入方式										
	采样频率	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K
	点号	40	41	42	43	44	4 5	46	47	48	49
	名称	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	輸入方式 采样频率	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K	5K
	木件列率	ъĸ	5K	ÞΝ	ÞΝ	ъĸ	ÞΝ	AG	ЛG	λc	ъK
		撤消	保有	£ 49	存并传输	il	出				

3、数据回收:如果要从数采器里把从现场采集的数据在计算机里进行分析,则单击"数据回收"按扭,进入数据回收界面,(如图 3 所示)单击"准备接收"按扭,待接收完毕后会提示"接收成功"。如果当天回收次数大于一次,则会提示保存新数据的文件夹名称,如果不更改则覆盖掉当天接收数据重复的部分。如果单击"打印"按钮则会将当前显示的内容打印出来。



4、数据回显:单击**"数据回显"**按扭,进入如下界面 **如图 4 所示**,单击**"选择日期文件"**可以查看历史记录数据,根据显示日期显示当天的下载数据。单击**"打印"**按钮可以打印当前显示的数据和回收日期。

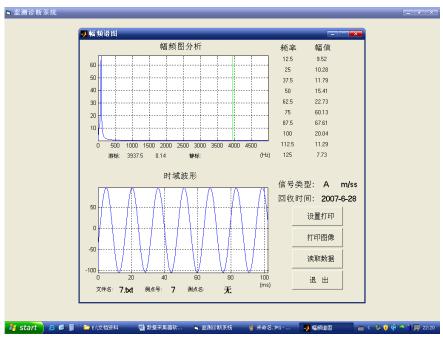


图 4

5、频谱波形分析

单击"频谱波形分析"将会弹出频谱波形画面,如图 5 所示,包括"时域曲线","幅频曲线"单击"读取数据"将所需要的数据调出,如图所示:图中上半部显示频谱图,下半

部为时域图,在"幅频图分析"中,单击鼠标左键,区域下面静标给出鼠标箭头处的静标读数。移动鼠标,区域下面游标给出鼠标箭头处的游标读数,此时用'←'、'→'可移动游标,用'↑'、'↓'可快速移动游标。在幅频图范围内右击鼠标可以显示频谱细化图。"幅频图分析"右面的"频率""幅值"数据,为此测点按幅值由大到小排列的 10组频率与幅值的数据。在"时域波形"图中可以通过单击鼠标左键放大时域曲线的 X 轴数据,单击鼠标右键则恢复为初始状态。单击"打印图像"键,可将此界面打印出来。



6、历史数据分析:单击"**历史数据分析"**按钮,进入历史数据分析画面**,如图 6** 根据选择点号可以显示采集数据的历史记录。 单击"**打印设置"**可对打印机基本信息进行简单设置,单击"**打印"**可将此图像打印出来。 (**X 轴表示时间,Y 轴表示幅值**)

